
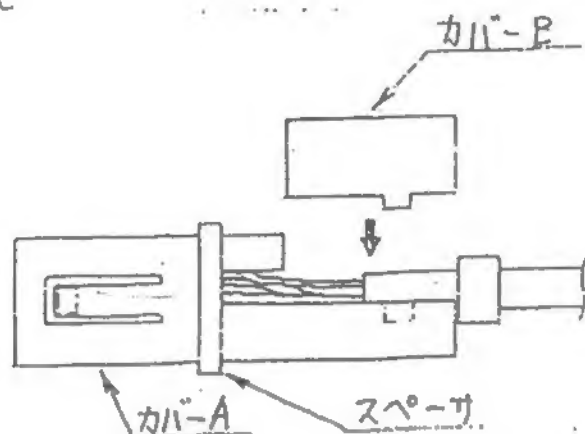


	6	1	5	1	4	1	3	:	2	1
1)	△	变( )	通( )	削( )	设通( )		△	变( )	通( )	削( )
2)	△	变( )	通( )	削( )	设通( )		△	变( )	通( )	削( )
3)	△	变( )	通( )	削( )	设通( )		△	变( )	通( )	削( )



5. カバ-B を組み込む


$$(p - \frac{2}{2})$$

6. スイッチバネ、キャップを組み込む。(カバーBのツメがキャップに引っかかるまで。)

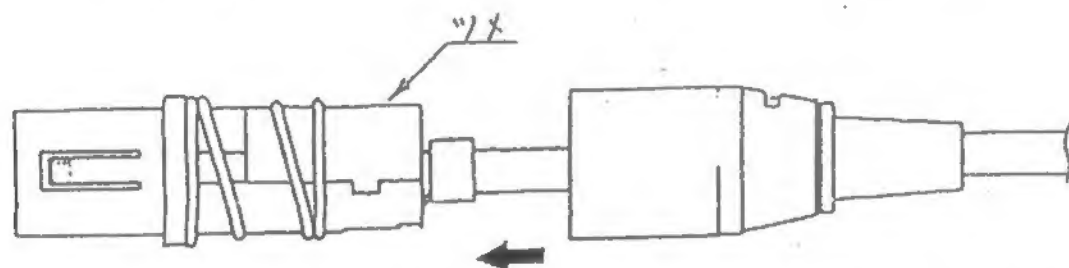

7. カップリングを組込む。(向きを合わせて、途中からはリム、ロッドがぶつかるとして押込む。

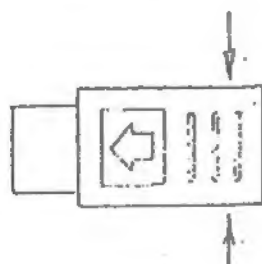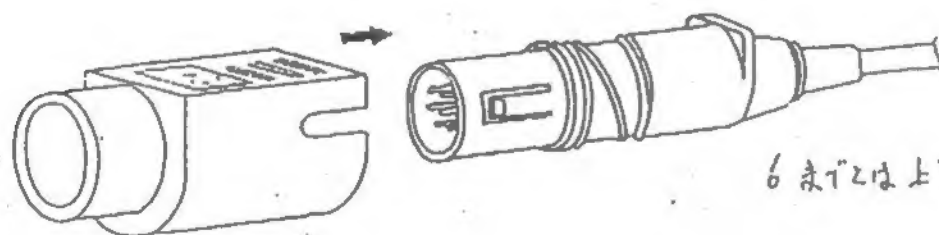


注) 左図の矢印の方向に力を入れて  
カップリングを多少変形させると  
多少入れやすくなる。


品名	TCF6100 フラワ	
数量	組直 50	

1. ケーブルにキャップ(フッ素組込済)・コイルバネを通す。

(P-1/2)

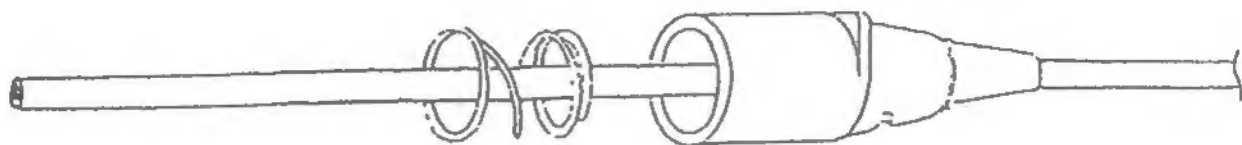


2. ケーブルの端末処理をして、ピンに半田付とする。

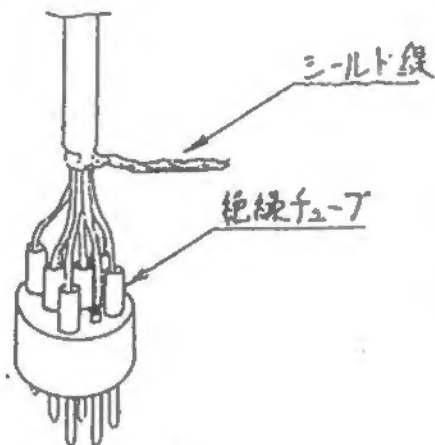


注) ピン No 3 と 5 には チューブを  
使用しない方がいい。

3. 結線したボディをカバーA(スパーラ組込済)に組込む。

向きを正しく

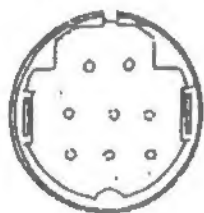

ボディを固定する。  
(バネを内側に押し込む)

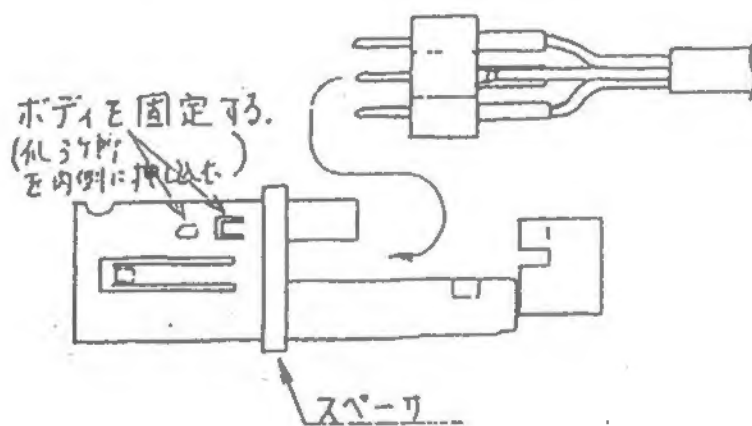

4. シールド線をカバーAに半田付する。クランプをかしめる。

